

SPIS FOTOGRAFII

1. Fragment muru, odcinek „A”, widoczne ubytki spoiny
2. Odcinek „B”. Widoczne wtórne przemurowanie cegła oraz intensywny wzrost roślinności na koronie muru
3. Odcinek „B”. Widoczny intensywny wzrost roślinności na koronie muru oraz silne zabrudzenie powierzchni
4. Odcinek „B”. Widoczny intensywny wzrost roślinności na koronie muru oraz silne zabrudzenie powierzchni
5. Odcinek „D”. Fragment obrzeża muru przemurowanego cegłą
6. Odcinek „D”. Fragment obrzeża muru przemurowanego cegłą, dołem partia wtórnie tynkowana
7. Odcinek „D”. Nieuporządkowany teren przylegający do murów
8. Odcinek „D”. Fragment muru z wypłukaną spoiną
9. Odcinek „D”. Fragment muru uzupełniony wtórnie cegłą
10. Odcinek „D1”. Fragment muru uzupełniony wtórnie cegłą, widoczny intensywny wzrost roślin na koronie muru
11. Odcinek „D1”. Elewacja muru od strony podwórza, widoczny przylegający do muru garaż
12. Odcinek „D1”. Elewacja muru od strony podwórza, widoczny przylegające do muru garaże. Korona muru uszkodzona i osypująca się
13. Odcinek „B”. Widoczne osłabienia około 30 % muru, największe zniszczenia występują w górnej części –osypywanie się kamieni z korony muru wypłukanie spoiny
14. Odcinek „B”. Największe zniszczenia występują w górnej części –osypywanie się kamieni z korony muru wypłukanie spoiny
15. Odcinek „B”. Największe zniszczenia występują w górnej części –osypywanie się kamieni z korony muru wypłukanie spoiny
16. Odcinek „B”. Największe zniszczenia występują w górnej części –osypywanie się kamieni z korony muru wypłukanie spoiny
17. Odcinek „A”. Najwyższa część muru. Sztorc zatynkowany na gładko. Tynk należy usunąć
18. Odcinek „A”. Najwyższa część muru. Sztorc zatynkowany na gładko, Tynk należy usunąć
19. Odcinek „A”. Najwyższa część muru. Jest to najlepiej zachowany fragment muru
20. Odcinek „A”. Najwyższa część muru. Widoczny garaż przylegający ścianą boczną do elewacji murów, zasłaniający znaczną część odcinka „A”
21. Odcinek „A”. Najwyższa część muru. Obniża się i przechodzi w odcinek „B”. Na koronie muru rosną trawy i rośliny jednoroczne
22. Odcinek „B”. widoczne przemurowania cegłą, które należy usunąć.
23. Odcinek „A”. Najwyższa część muru. Obniża się i przechodzi w odcinek „B”. Na koronie muru rosną trawy i rośliny jednoroczne
24. Odcinek „B”. Na koronie muru rosną krzewy, ich korzenie rozsadzają spoiwość muru
25. Odcinek „B”. Na koronie muru rosną krzewy, ich korzenie rozsadzają spoiwość muru, widoczny ubytek w murze, który należy uzupełnić
26. Odcinek „B”. widoczny ubytek w murze, który należy uzupełnić
27. Odcinek „C” i „D” flankują wjazd na podwórze.

28. Odcinek „C”. widoczne przemurowanie z pustaków, które należy usunąć i uzupełnić kamieniami
29. Odcinek „D” flankujący wjazd na podwórze Przemurowanie cegłą należy usunąć,
30. Odcinek „D” w końcowym fragmencie porośnięty jest obficie przez zimozielone pnącze
31. Odcinek „D” widoczny otwór, który był wykonany celowo podczas murowania i układania kamieni w murze
32. Odcinek „D” widoczne bardzo duże kamienie znajdujące się na samym szczycie muru, stanowiące zagrożenie dla otoczenia
33. Odcinek „C” sztorc muru wymagający uporządkowania, uzupełnienia spoiny
34. Odcinek „D” widoczny wzrost krzewów na koronie muru, widoczna cegła współczesna, którą należy usunąć
35. Odcinek „D1” widoczne uzupełnienie cementem spoiny, które należy usunąć
36. Odcinek „C1” roślinność zbyt blisko rośnie przy murze. Należy wyciąć drzewo , które rośnie niemal na elewacji
37. Odcinek „D1”, widoczne garaże dobudowane do elewacji zabytkowych murów
38. Odcinek „D1”, widoczne garaże dobudowane do elewacji zabytkowych murów
39. Odcinek „D1”, widoczne garaż dobudowany do elewacji zabytkowych murów



1




2



3



4

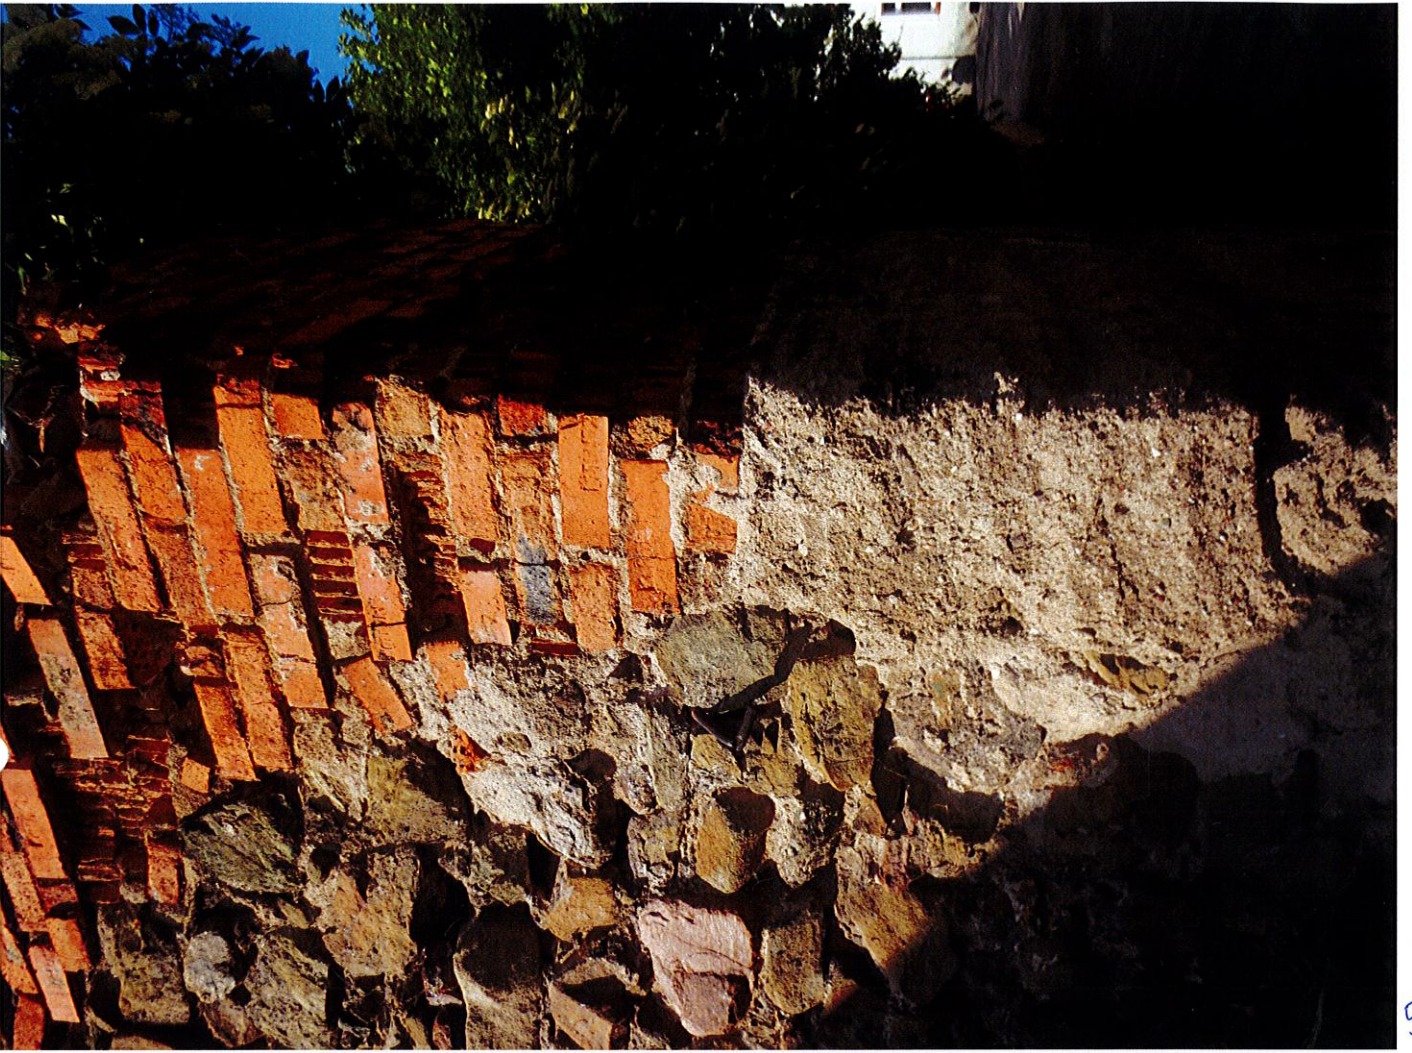

58





7



8



8



10



M

12/





13



14



15
16





17.



18.



18.
20.





21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.

28.





89.



90.



31.



32.



33.



34.



35.



36.



28.



30.

